


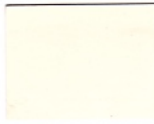
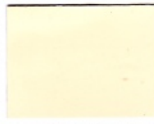








FASĀŽU KRĀSOJUMA
INVENTARIZĀCIJA

BAZŅĪCAS IELA 1, 62010230029001

adrese

ZANDA BIKŠE/DAIGA LĒVALDE 24.09.2008

inventarizators, datums

datējums	līdz 1800.g.	19.gs.s.– 19.gs.40.g.	19.gs.40.g.– 19.gs.3.cet.	19.gs.4.cet.	20.gs.1.cet.	20.gs.2.cet.	Piezīmes
			1860.–1868.g.				
pamatapjoma fasāde							Ks skatīt! visās ēkas fasādēs.
			1.ks 1010Y10R	2.ks 0505Y50R	3.ks 0510Y30R		
piebūves fasāde							
dekoratīvie elementi					Skatīt pamatapj. toni		Ks konstatēti uz apmetumā veidotiem stūrg rustiem, lizēnām/ tornīsiem, logu apmalēm/ mūra apmetumā starp- dzegas, dzegas, ma- sikūļiem.
			1.ks 1005Y20R	2.ks 3030Y40R	3.ks 0510Y30R		
cokols			Skatīt pamatapj. toni				Ks konstatēti uz cokola sākotnējā apmetuma.
			1.ks 1010Y10R	2.ks 2502B	3.ks 6502B		
durvis							Sākotnējās ārdurvis labotas. Iespējas, sā- kotnēji āderētas.
logi							Ks konstatēti uz sākotnējo logu aplodām un vērtņēm.
			1.ks 4030Y30R	2.ks 5010G90Y	3.ks 7005B20G		
balkona sā- kotnējās koka daļas				Skatīt logu toni	Skatīt logu toni		Balkona margu krā- sojums netika konstatēt Lielākā apjomā zon- dāzas iespējams veikt remonta laikā
			1.ks iesp. āderējums 5040Y30R	2.ks 5010G90Y	3.ks 7005B20G		
piezīmes							<p>Ēka apsekota no kāpnēm pieejamā augstumā. Piezīmes attiecas uz apsekoto daļu.</p> <p>Anketa veidota izman- tojot SIA Arhitektoniskās izpētes grupas sējumu. "Fasāžu krāsojuma izpēte ēkai Kuldīgā, Baznīcas ielā 1", R.2008.</p>

Sekojošiem
ks nav kon-
krētas
piesaistes
kādam no
turpmākiem
apdares
posmiem.